



Grupp 02	Nummer 36-99	
	Datum 1999-04-20	Ers.med. 1998-04-17

Bromscylindrar för skivbroms

Det har förekommit att bromscylindrar på skivbromsar blivit vatten- eller smutsfyllda på grund av att de fyra ventilationshål som finns i cylindrarnas bottendel ej varit pluggade på rätt sätt.

Cylindrarna måste kunna andas så att vakuum ej uppstår när cylindrarna arbetar. Därför skall endast det undre hålet alltid vara öppet.

Det övriga tre hålen skall vara pluggade. Detta är speciellt viktigt på skivbromsade axlar. Om cylindrarna fylls med smuts eller vatten kan detta tränga in i bromsoket och förorsaka sådana följdskador på bromsoken att de måste bytas.

Kontrollera att pluggarna är rätt monterade på samtliga skivbromsade släp ni får in i verkstaden.

Pluggen har beställningsnummer 500.403.107.6.



Fordonsmateriel AB

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80